

セーフティノーツ

ハンググライダー Laminar 13 DHV 01-0303-95, Laminar 14 DHV 01-0304-95, Laminar 12 DHV 01-0317-97, Laminar 14 Easy DHV 01-0333-98, Laminar 16 Easy DHV 01-0348-99, Laminar 20 Easy -Bip DHV 01-0356-99, Laminar 12 Easy DHV 01-0378-02, Relax 16 DHV 01-0382-02, Relax 18 DHV 01-0401-04, Relax 14 DHV 01-0402-04, Orbiter 14 DHV 01-0412-05, Orbiter 16 DHV 01-0419-06, MastR-L DHV 01-0443-09, MastR-M DHV 01-0444-09, MastR-S DHV 01-0448-09

Icaro 2000 社製ハンググライダー（キングポスト付き）でメインのハングループ取付部が破損した。破損は、テープが通されているアイレット（eyelet）の鋭い端面に起因していた。破損は飛行中に起きたが、バックアップのハングループが瞬時に代わりとなつたためそれ以上の事件とはならなかつた。



この特有なアイレットは、Icaro 2000 社によって、その製品に 20 年間使用されてきた。これが最初の破損である。点検したところ、ごく稀に、アイレットが取付けられている個所に鋭い端面が存在しうることが判明した。Icaro 2000 社は、ただちにこの種のアイレットの使用を中止した。

DHV と共に、Icaro 2000 社は、以下のセーフティノーツを発行した：

製造番号が 8703 以下のキングポスト付きハンググライダーの所有者は、ハングループのアイレットについて鋭い端面があるかを点検しなければならない。欠陥のあるハングループは交換しなければならない。この点検は次回フライト前に実施しなければならない。ハングループは、Fly & More GmbH 社から手に入れることができる。

Flintsbach, 2009 年 8 月 5 日

Wolfgang Kaiser

Fly & More GmbH

Hochriesstrasse 1, D-83126 Flintsbach

Tel., Fax 909 701

www.fly-more.com

office @fly-more.com

Icaro 2000 srl

Via Verdi 19, 21038 Sangiano(VA)

Tel: 0332-648335

Fax: 0332-648079

www.icaro2000.com

staff@icaro2000.com