

セーフティノーツ

パラグライダーハーネス VOYAGER DHV GS-03-0372-08

VOYAGER ハーネスのフロントコンテナーからリザーブを引き出す際に、引き出す方向によって開傘に、より強い力が必要となる。これは、開傘の妨げとなる。

製造者である Woody Valley Model snc(OHG)社は、DHVの同意のもと、以下のセーフティノーツを発行する：

より強い力が必要となる問題は、リリースハンドルの外側端にあるベルクロを取り外すかカバーすることで防がなければならない。そのために、例えば約35mmのベルクロをリリースハンドルの端に、そのベルクロをカバーするように張り付ける（写真1参照）。

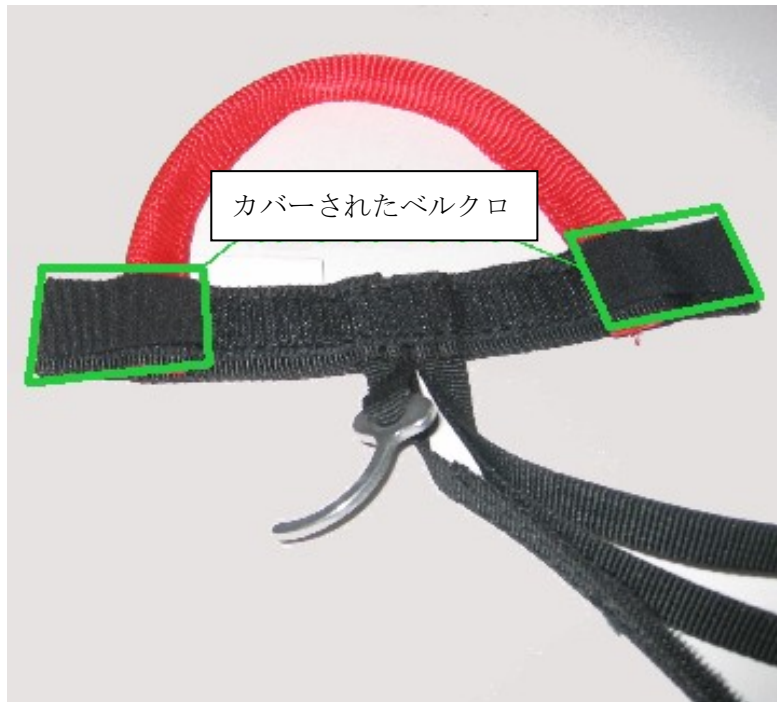


写真1：Voyager フロントコンテナーのリリースハンドルのカバーされたベルクロ

カバーのためのベルクロは、Woody Valley 社あるいはディーラーに請求してください。  
改修は、次回フライト前に実施しなければならない。

Gardolo, 2009年4月2日

Simone Caldara

WOODY VALLEY

Loc. Spini di Gardolo 96

38014 Gardolo(TN) Italy

[www.woodyvalley.com](http://www.woodyvalley.com)

[info@woodyvalley.com](mailto:info@woodyvalley.com)

fax++39-0461 950819

tel++39-0461 950811